

Fiche Technique



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®
Aérosol 2K Vernis pour optique de phares
2 en 1 transparent 250 ml
No. d'art 684068



Informations produit

Description / utilisation

L'aérosol de vernis SprayMax® 2K 684068 2 en 1 est spécialement conçu pour protéger les optiques de phares en polycarbonate.

Transparent comme du cristal, l'aérosol de vernis 2K 2 en 1 pour phares est conçu pour corriger les micro rayures, le jaunissement et les aspects laiteux de vos optiques. Il est facilement applicable et vient en format de 250 ml. Il redonne l'aspect neuf de votre phare. Il augmente la résistance aux éléments climatiques, offre une protection accrue contre les rayons UV, l'eau, le sel et les lavages.

Propriétés

- Préparation spéciale pour optiques de phares
- Protection accrue contre les rayonnements UV
- Protection supplémentaire contre les gravillons

Composition

Résine 2K acrylique
Durcisseur: Isocyanate Aliphatique

Coloris

Transparent

Finition

Brillant
92+ / - 4 degrés de brillance avec un angle de mesure de 20°

Taux de COV (UE)

627 g/l

Supports

Étapes à suivre pour la préparation des phares:

- 1.) Vérifier si l'optique de phare peut être démonté
 - 1.1 Si oui, protéger l'arrière de l'optique de phare
 - 1.2 Si non, protéger les éléments autour du phare
- 2.) Nettoyer, dégraisser et sécher le support avec un nettoyant silicone.
- 3.) Ponçage des phares

Le processus de broyage se réfère toujours à la phare complet

 - 3.1 Rafraîchissement de vernis clair
 - 3.1.1 Poncer à la machine à l'eau ou à sec en grain P 1000
 - 3.1.2 Poncer à la machine à l'eau ou à sec en grain P 2000Faire un nettoyage de la surface entre chaque étape avec le nettoyant silicone hydro (680094).
 - 3.2 Pour une réparation du vernis clair
 - 3.2.1 Poncer à la machine à sec en grain P 180
 - 3.2.2 Poncer à la machine à sec en grain P 320 (avec coussin souple)
 - 3.2.3 Poncer à la machine à sec en grain P 500 (avec coussin souple)
 - 3.2.4 Poncer à la machine à sec en grain P 800 (avec coussin souple)
 - 3.2.5 Poncer à la machine à l'eau ou à sec en grain P 1000
 - 3.2.6 Poncer à la machine à l'eau ou à sec en grain P 2000Faire un nettoyage de la surface entre chaque étape avec le nettoyant silicone hydro (680094).
- 4.) Faire un nettoyage final en profondeur avec l'aérosol nettoyant silicone hydro (référence: 680094) et bien essuyer.

5.) Contrôle de la surface

Vérifiez l'absence de marques. Assurez-vous que la surface soit poncée uniformément et transparent.

6.) Avant la mise en peinture nettoyer

soigneusement la surface avec un chiffon doux.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

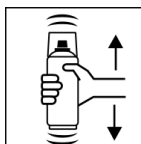


Après remplissage de l'aérosol et avant le déclenchement, bien agiter pendant 2 minutes à partir du bruit clair des billes de mélange.

Positionner le percuteur

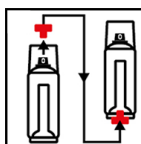


Retirez le bouton de la boîte du capuchon et placez-le sur la tige au fond de la boîte. Placez l'aérosol à la verticale, le bouton vers le bas, une surface horizontale solide.

Déclencher

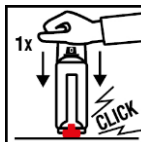


Pousser avec la paume de la l'aérosol vers le bas de manière régulière. Faires attention au bruit de craquement. N'appuyer qu'une seule fois.

Secouer

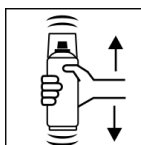


Après avoir déclenché le durcisseur, la aérosol bien agiter à nouveau pendant 2 minutes, à partir du bruit clair des billes de mélange.

Test produit

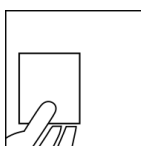


Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation

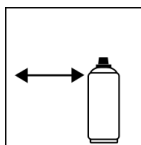


15 cm - 20 cm

Application

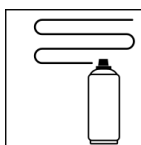


Épaisseur du film sec: environ 40 µm (approx. 2 couches)
Appliquer une couche fine du SprayMax® 2K transparent 684068. Laisser évaporer et appliquer une seconde couche, jusqu'à ce que la surface soit bien lisse.

Désolvatation

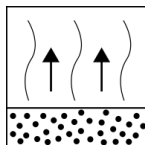


Temps de séchage: environ 10 minutes entre chaque couche.

Conditions d'utilisation

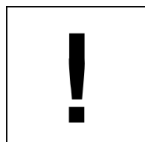

L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Séchage

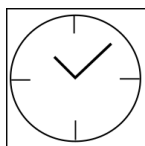

Sec au poussières: 15 - 20 minutes

Sec au toucher: 3 heures

Peut être polir le lendemain

Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.



Séchage Infrarouge


Suivre les recommandations d'usage

Attendre 10 minutes d'évaporation avec séchage IR:
25 - 30 min à 60° C

Recouvrable

Peut être polir dès le lendemain à l'air libre ou bien après 30 min à 60° C


Durée de vie en pot

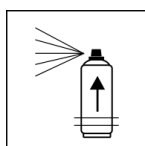

Env. 8 heures à une température ambiante de 20° C et en présence d'une humidité relative de l'air de 40 à 50 %. La durée de vie en pot dépend de la température ambiante. Des températures plus élevées impliquent une durée de vie en pot plus courte et des températures plus basses impliquent une durée plus longue.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à la température ambiante.

Après usage

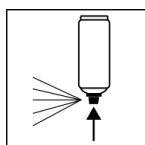

Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.


Conditions de stockage

Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Stabilité au stockage

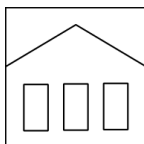

36 mois (catalyse non déclenchée)

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminés dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.